

2026.03

ヘルメット取付資料

B+COM
7X EVO

×

SHOEI
NEOTEC II



取付前の準備

1. 取付準備

SHOEI ヘルメット「NEOTEC II」の B+COM 取付方法をご紹介します。



2. B+COM の準備

B+COM1 キット分を用意します。



3. パッド取外し

ヘルメットの左側チークパッドとイヤerpッドを取外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

※内装は j-force4 のものですが同様です。



スピーカーの取付

※画像は j-force4 のものですが同様の方法で進めてください。

4. 面ファスナーの貼付け

ヘルメット内の左右にあるイヤースペースへ、「スピーカー固定用面ファスナー」をそれぞれ貼付けます。

※貼付ける前に、パーツクリーナーなどで貼付箇所を脱脂してください。



5. 調整パッドの活用

耳とスピーカーの隙間を調整することで、本来の音量、音質が得られます。

※調整パッドをご使用ください。

耳が押されて痛い場合は外してください。



6. 右側スピーカー取付け

スピーカーを取付けます。イヤースペースにそのまま合わせるのではなく、**できる限りヘルメット前方、チンストラップの根元側へ寄せるのがコツ**です。



7. スピーカー配線 1

ヘルメット後方右側のホックを外し、配線をホックの内側に通します。



8. スピーカー配線 2

ヘルメット後方左側のホックを外し、配線をホックの内側に通します。



9. 左側スピーカー取付け

スピーカーの左耳側を取付けます。



ハイブリッドアームマイクの取付け

※画像は j-force4 のものですが同様の方法で進めてください。

10. マイクスポンジ取付け

マイクスポンジを装着します。

※マイクスポンジは必ず取付けてご使用ください。風切り音を軽減します。
※マイク根本の突起がある面が集音面です。



11. 貼付け位置の確認

マイク用面ファスナー、マイクを仮置きして貼付け位置を決定します。

マイクとホックが近い場合、ホックが外れやすくなる恐れがあります。




12. マイク取付け


マイク用面ファスナーを貼付け後、マイクをヘルメットに取付けます。




マイク取付けの 注意点

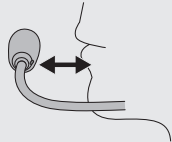

・マイクは1~2cm離れた
ところに設置

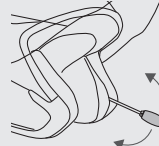

・口元に合わせる際は無理に曲げたり
引っ張ったりしないようにしてください。
落下の原因となります。

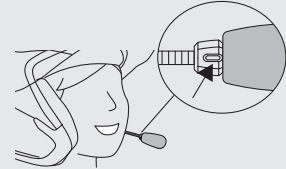

・マイクの突起を口元と
向い合わせてください。

マグネットクレードルの面ファスナー貼付け

EX1. マグネットクレードルの用意

マグネットクレードル本体、面ファスナーのフックを
用意します。



EX2. 面ファスナー大の貼付け

貼付部の角に合わせながら、面ファスナー大を貼付けます。

※貼付ける前に、貼付箇所をアルコールやパーツクリーナーなどで
脱脂します。



EX3. 面ファスナー小の貼付け

貼付部の角に合わせながら、面ファスナー小を貼付けます。



EX4. 完成

貼付部の角に合わせてながら、保護ラバーの大きをそれぞれ貼付けます。



SHOEI アタッチメント 2 の取付け


EX. SHOEI アタッチメント 2 を使用します

SHOEI アタッチメント 2 の詳しい取付方法は同梱のマニュアルをご確認ください。



13. 面ファスナーループの貼付け 1

面ファスナーのループは剥離紙が縦半分に別れます。半分剥がして SHOEI アタッチメント 2 に貼付けると、大・小を正確に貼ることができます。

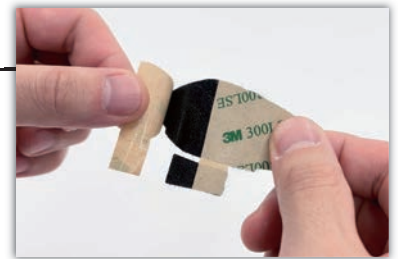

14. 面ファスナーループの貼付け 2

アタッチメント 2 に面ファスナーを貼付けます。

※貼付ける前に、貼付箇所を付属のアルコールシートを使用して脱脂します。



15. 両面テープの貼付け

付属の両面テープを SHOEI アタッチメント 2 に貼付けます。



16. SHOEI アタッチメント 2 の取付け

SHOEI アタッチメント 2 をヘルメットに貼付けます。

※接着初期は接着力が弱いため、貼付け後約 24 時間保管し
ご使用ください。



17. マグネットクレードルの取付け

SHOEI アタッチメント 2 にマグネットクレードルを貼付けます。




配線方法

18. スピーカー、マイクコネクタの接続

コネクタの端子の凹凸の向きに注意して、
それぞれのコネクタを接続します。

※コネクタを接続する際はケーブルを引っ張らず、コネクタ部分を
持って抜き差しを行ってください。

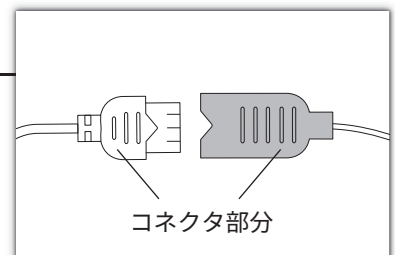

19. チークパッド取付け 1

各配線に無理な負担がかかったり、噛み込んだりしないよう
注意し、チークパッドを差込みます。



20. チークパッド取付け 2

ケーブルをホックで挟み込んだり、折れたりしないよう注意し、
ホックをとめます。



本体の取付け

21. 本体ユニットの取付け

本体を取付けて完成です。

※取付け後は本体とクレードルの間に隙間やがたつきがないことを確認して下さい。

